

3DM2283 (V3.0)

高压数字式三相步进驱动器 使用说明书

版本：V1.11

版 权 所 有 不 得 翻 印

【使 用 前 请 仔 细 阅 读 本 手 册，以 免 损 坏 驱 动 器】



深圳市雷赛智能控制股份有限公司

地 址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A3 栋 10-11 楼

邮 编：518000

电 话：400-885-5521

传 真：0755-26402718

Email: marketing@leisai.com

网 址：www.leisai.com



深圳市雷赛智能控制股份有限公司
Leadshine Technology Co., Ltd.

雷赛智能[®]雷赛智能[®]

版本说明

版本	日期	更改内容
V1.00	2018-05-10	
V1.10	2020-03-26	增删部分内容
V1.11	2021-07-12	

目 录

一、产品简介	2
1. 概述	2
2. 特点	2
3. 应用领域	2
二、电气、机械和环境指标	2
1. 电气指标	2
2. 使用环境及参数	3
3. 机械安装图	3
4. 散热方式	4
三、驱动器接口和接线介绍	4
1. 接口描述	4
2. 控制信号接口电路	5
3. 控制信号时序图	6
4. 控制信号模式设置	6
5. 接线要求	6
四、电流、细分拨码开关设定和参数自整定	7
1. 电流设定	7
2. 细分设定	7
3. 参数自整定功能	8
五、供电电源选择	8
六、电机选配	8
1. 电机选配	8
2. 输入电压和输出电流的选用	9
七、典型接线案例	9
八、保护功能	10
九、常见问题	11
1. 应用中常见问题和处理方法	11
2. 用户常见问题解答	12
雷赛产品保修条款	13

3DM2283 (V3.0)

高压数字式三相步进驱动器

一、产品简介

1. 概述

3DM2283 (V3.0)是雷赛公司新推出的数字式步进电机驱动器，采用数字 PID 技术，用户可以设置 200~51200 内的细分以及额定电流内的任意电流值，能够满足大多数场合的应用需要。由于采用内置微细分技术，即使在低细分的条件下，也能够达到高细分的效果，低中高速运行都很平稳，噪音超小。驱动器内部集成了参数自动整定功能，能够针对不同电机自动生成最优运行参数，最大限度发挥电机的性能。

2. 特点

- 数字 PID 技术
- 超低振动噪声
- 内置高细分
- 参数自动整定功能
- 精密电流控制使电机发热大为降低
- 静止时电流自动减半
- 可驱动 3, 6 线三相步进电机
- 光隔离差分信号输入
- 脉冲响应频率最高可达 200KHz
- 3 位拨码设置电流，8 档电流可选
- 4 位拨码设置细分，16 档细分可选
- 具有过压、欠压、短路等保护功能

3. 应用领域

适合各种中小型自动化设备和仪器，例如：雕刻机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床、自动装配设备等。

二、电气、机械和环境指标

1. 电气指标

说明	3DM2283 (V3.0)			
	最小值	典型值	最大值	单位
输出电流(峰值)	2.1	-	11.7	A
输入电源电压	180VAC	220VAC	240VAC	V
控制信号输入电流	7	10	16	mA
步进脉冲频率	0	-	200	KHz
绝缘电阻	50			MΩ

2. 使用环境及参数

冷却方式		自然冷却或强制风冷
使用环境	场合	不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘；
	温度	0—50°C
	湿度	40—90%RH
	振动	10~55Hz/0.15mm
保存温度		-20°C~65°C
重量		约 1300 克

3. 机械安装图

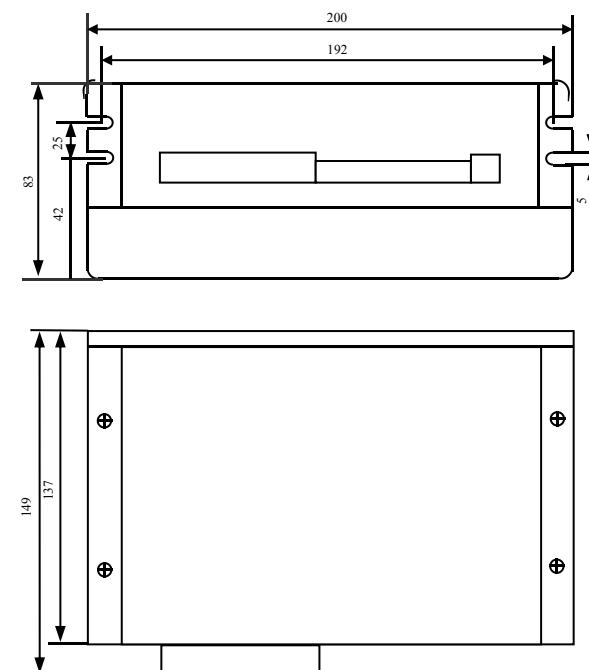


图 1 安装尺寸图 (单位: mm)

※推荐采用侧面安装，散热效果更佳，设计安装尺寸时，需要考虑接线端子和散热！

4. 散热方式

- 1) 驱动器的可靠工作温度通常在 60°C 以内，电机工作温度为 80°C 以内；
- 2) 建议使用时选择自动半流方式，马达停止时电流自动减一半，以减少电机和驱动器的发热；
- 3) 安装驱动器时请采用竖着侧面安装，使散热齿形成较强的空气对流；必要时机内靠近驱动器处安装风扇，强制散热，保证驱动器在可靠工作温度范围内工作。

三、驱动器接口和接线介绍

1. 接口描述

1) 控制信号接口

名称	功能
PUL+	差分脉冲信号输入端，具体接线详见控制信号接线
PUL-	
DIR+	差分方向信号输入端，具体接线详见控制信号接线
DIR-	
ENA+	差分使能信号输入端，具体接线详见控制信号接线
ENA-	
FAULT+	故障信号输出信号，为集电极开路形式
FAULT-	

2) 强电接口

名称	功能
PE	接地端子
AC	交流电源输入：范围 180VAC~240VAC，推荐 220VAC
AC	
NC	空端子，未用到
U	电机 U 端
V	电机 V 端
W	电机 W 端

3) 232 通讯接口

可以通过专用串口线电缆连接 PC 机，禁止带电拔插。通过 PC 软件 ProTUNER 可以进行客户所需要的细分和电流值，有效沿和单双脉冲等设置。



图 2 RS232 接口

端子号	符 号	名 称	说 明
1	NC		
2	+5V	5V 电源正端	
3	TxD	RS232 发送端	
4	GND	5V 电源地	0V
5	RxD	RS232 接收端	
6	NC		

注意：3DM2283(V3.0)与 PC 机、文本显示器或 STU 伺服调试器连接的电缆必须为专用电缆（视用户情况随机附送）使用前请确认，以免发生损坏。

4) 状态指示

绿色 LED 为电源指示灯，当驱动器接通电源时，该 LED 常亮；当驱动器切断电源时，该 LED 熄灭。红色 LED 为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以 3 秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色 LED 常灭。红色 LED 在 3 秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

序号	闪烁次数	红色 LED 闪烁波形	故障说明
1	1		过流或相间短路故障
2	2		过压故障（电压>310VAC）

2. 控制信号接口电路

3DM2283 (V3.0)驱动器采用差分式接口电路可适用差分信号，单端共阴及共阳等接口，内置高速光电耦合器，允许接收长线驱动器，集电极开路和 PNP 输出电路的信号。在环境恶劣的场合，我们推荐用长线驱动器电路，抗干扰能力强。现在以集电极开路和 PNP 输出为例，接口电路示意图如下：

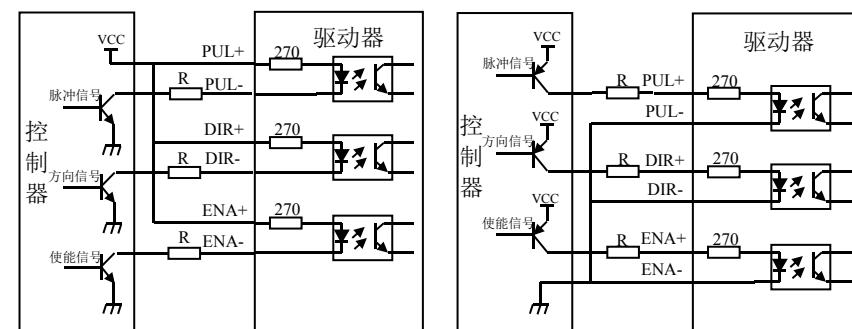


图 3 输入接口电路

注意: VCC 值为 5V 时, R 短接;

VCC 值为 12V 时, R 为 1K, 大于等于 1/4W 电阻;

VCC 值为 24V 时, R 为 2K, 大于等于 1/4W 电阻;

3. 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差, PUL、DIR 和 ENA 应满足一定要求, 如下图所示:

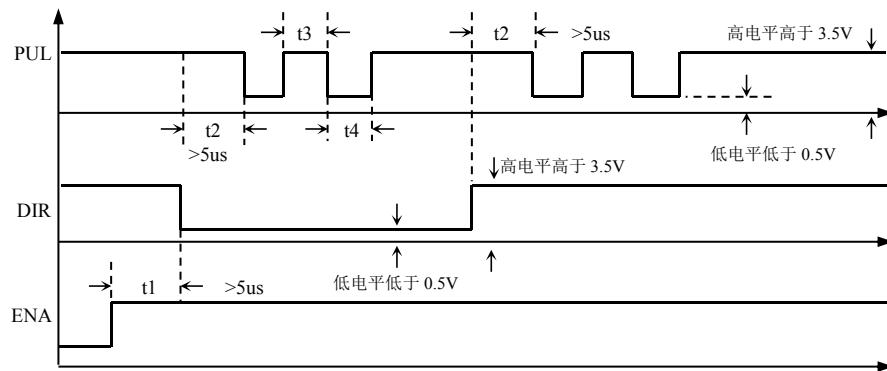


图 4 控制信号时序图

注释:

- 1) t1: ENA (使能信号) 应提前 DIR 至少 5ms, 确定为高。一般情况下建议 ENA+ 和 ENA- 悬空即可。
- 2) t2: DIR 至少提前 PUL 下降沿 5μs 确定其状态高或低。
- 3) t3: 脉冲宽度至少不小于 2.5μs。
- 4) t4: 低电平宽度不小于 2.5μs。

4. 控制信号模式设置

脉冲触发沿和单双脉冲选择: 通过调试软件可以设置脉冲上升沿或下降沿触发有效; 还可以设置单脉冲模式或双脉冲模式。双脉冲模式时, 方向控制端的信号必须保持在高电平或悬空。(注意: DM2282 V3.0 不支持共振参数的调节)

5. 接线要求


- 1) 为了防止驱动器受干扰, 建议控制信号采用屏蔽电缆线, 并且屏蔽层与地线短接, 除特殊要求外, 控制信号电缆的屏蔽线单端接地: 屏蔽线的上位机一端接地, 屏蔽线的驱动器一端悬空。同一机器内只允许在同一点接地, 如果不是真实接地线, 可能干扰严重, 此时屏蔽层不接。
- 2) 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起, 最好分开至少 10cm 以上, 否则电机

噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准, 系统不稳定等故障。

- 3) 如果一个电源供多台驱动器, 应在电源处采取并联连接, 不允许先到一台再到另一台链状连接。
- 4) 严禁带电拔插驱动器强电 P2 端子, 带电的电机停止时仍有大电流流过线圈, 拔插 P2 端子将导致巨大的瞬间感生电动势将烧坏驱动器。
- 5) 严禁将导线头加锡后接入接线端子, 否则可能因接触电阻变大而过热损坏端子。
- 6) 接线线头不能裸露在端子外, 以防意外短路而损坏驱动器。

四、电流、细分拨码开关设定和参数自整定

3DM2283 (V3.0) 驱动器采用八位拨码开关设定细分精度、动态电流、静止半流以及实现电机参数和内部调节参数的自整定。详细描述如下:

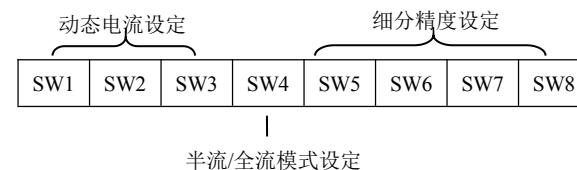

1. 电流设定

1) 工作 (动态) 电流设定

输出峰值电流	输出均值电流	SW1	SW2	SW3	说明
Default	Default	off	off	off	当 SW1~SW3 均为 off 时,
3.1A	2.2A	on	off	off	可以通过上位机软件设
4.5A	3.2A	off	on	off	置电流峰值,
5.9A	4.2A	on	on	off	最大为
7.3A	5.2A	off	off	on	11.7A。
8.9A	6.3A	on	off	on	
10.1A	7.2A	off	on	on	
11.7A	8.3A	on	on	on	

2) 静止 (静态) 电流设定

静态电流可用 SW4 拨码开关设定, off 表示静态电流设为动态电流的一半, on 表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将 SW4 设成 off, 使得电机和驱动器的发热减少, 可靠性提高。脉冲串停止后约 0.4 秒左右电流自动减至一半左右 (实际值的 50%), 发热量理论上减至 25%。

2. 细分设定

步数/转	SW5	SW6	SW7	SW8
200	on	on	on	on
400	off	on	on	on

1600	on	off	on	on
3200	off	off	on	on
6400	on	on	off	on
12800	off	on	off	on
25600	on	off	off	on
500	off	off	off	on
1000	on	on	on	off
1200	off	on	on	off
2000	on	off	on	off
4000	off	off	on	off
5000	on	on	off	off
6000	off	on	off	off
8000	on	off	off	off
10000	off	off	off	off

3. 参数自整定功能

3DM2283 V3.0 电流环参数上电默认自整定，如需手动修改参数，可以通过调试软件进行关闭自整定并修改保存电流环参数。

五、供电电源选择

电源电压在规定的电压范围之间都可以正常工作，3DM2283 (V3.0)驱动器直接采用交流供电，建议用户使用低于驱动器规定的最高电压供电，避免电网波动超过驱动器电压工作范围。

为降低成本，两三个驱动器可共用一个电源，但应保证电源功率足够大。

六、电机选配

3DM2283 可以用来驱动 3、6 线的三相混合式步进电机，步距角为 1.2 度的均可适用。选择电机时主要由电机的扭矩和额定电流决定。扭矩大小主要由电机尺寸决定。尺寸大的电机扭矩较大；而电流大小主要与电感有关，小电感电机高速性能好，但电流较大。

请联系雷赛公司销售部 (0755-26433338 或 E-MAIL: info@leisai.com) 咨询电机选型的具体办法！

1. 电机选配

1) 确定负载转矩，传动比工作转速范围

$$T_{\text{电机}} = C (J\epsilon + T_{\text{负载}})$$

J：负载的转动惯量 ϵ ：负载的最大角加速度 C：安全系数，推荐值 1.2-1.4

T 负载：最大负载转矩，包括有效负载、摩擦力、传动效率等阻力转矩

2) 电机输出转矩由哪些因素决定

对于给定的步进电机和线圈接法，输出扭矩有以下特点：

- 电机实际电流越大，输出转矩越大，但电机铜损 ($P=I^2R$) 越多，电机发热偏多；
- 驱动器供电电压越高，电机高速扭矩越大；
- 由步进电机的矩频特性图可知，高速比中低速扭矩小。

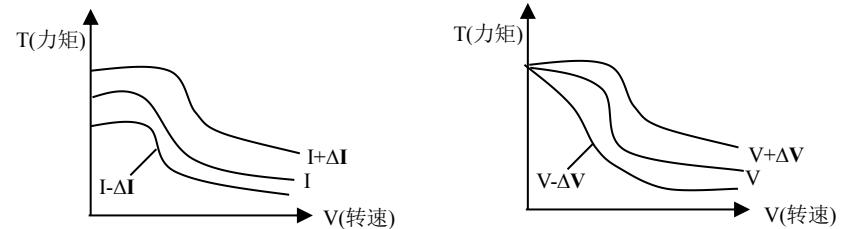


图 5 矩频特性图

2. 输入电压和输出电流的选用

1) 供电电压的设定

一般来说，供电电压越高，电机高速时力矩越大。越能避免高速时掉步。但另一方面，电压太高会导致过压保护，电机发热较多，甚至可能损坏驱动器。在高电压下工作时，电机低速运动的振动会大一些。

2) 输出电流的设定值

对于同一电机，电流设定值越大时，电机输出力矩越大，但电流大时电机和驱动器的发热也比较严重。具体发热量的大小不仅与电流设定值有关，也与运动类型及停留时间有关。以下的设定方式采用步进电机额定电流值作为参考，但实际应用中的最佳值应在此基础上调整。原则上如温度很低 (<40°C) 则可视需要适当加大电流设定值以增加电机输出功率（力矩和高速响应）。

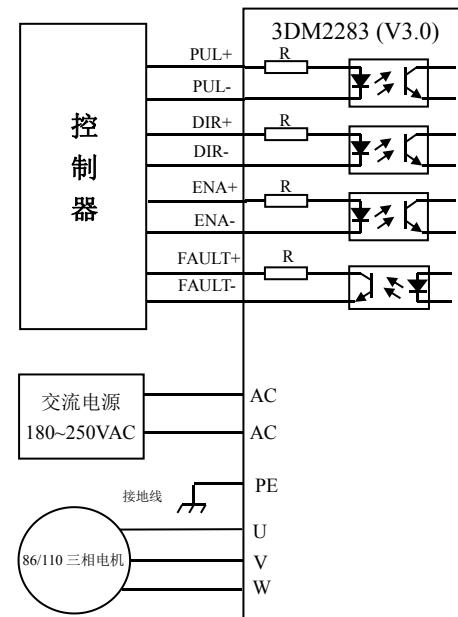


图 6 3DM2283 (V3.0) 配 86 或 110 电机典型应用电

△注意：电流设定后请运转电机 15-30 分钟，如电机温升太高 (>70°C)，则应降低电流设定值。所以，一般情况是把电流设成电机长期工作时出现温热但不过热时的数值。

七、典型接线案例

3DM2283 (V3.0)配 86 或 110 系列电机接法（若电机转向与期望转向不同时，仅交换电机任意两根动力线即可），3DM2283 (V3.0)驱动器能驱动三线、六线的三相电机。典型应用接线如图 6 所示。

注意：3DM2283 (V3.0)驱动器只能驱动三相混合式步进电机，不能驱动两相或五相步进电机。三相步进电机的接线 UVW 无需一一对应，交换任何两个端子电机将会改变运转方向。

八、保护功能

驱动器具有过流，过压等保护功能，具体描述如下表所示：

保护功能	红色 LED 灯闪烁次数	说明
过流/短路保护	1	电机或者驱动器出现短路或者接错线等情况下，驱动器会产生过流保护，当出现过流保护时，请及时断电后，检查电机接线，重新上电可清除此报警。
过压保护	2	当驱动器电压超过 440VDC(交流 310V)时，会进入过压保护，此时要重新给驱动器上电才能清除报警，如果频繁出现过压保护，建议适当调低输入电源电压。

九、常见问题

1. 应用中常见问题和处理方法

现象	可能问题	解决措施
电机不转	电源灯不亮	正常供电
	电流设定太小	根据电机额定电流，选择合适电流档
	驱动器已保护	排除故障后，重新上电
	使能信号为低	此信号拉高或不接
	控制信号问题	检查控制信号的幅值和宽度是否满足要求
电机转向错误	电机线接错	任意交换电机的两根线（例如 U、V 交换接线位置）
	电机线有断路	检查并接对
报警指示灯亮	电机线接错	检查接线
	电压过高或过低	检查电源电压
	电机或驱动器损坏	更换电机或驱动器
位置不准	信号受干扰	排除干扰
	屏蔽地未接或未接好	可靠接地
	细分错误	设对细分
	电流偏小	适当加大电流

	控制信号问题	检查控制信号是否满足时序要求
电机加速时堵转	加速时间太短	适当增大加速时间
	电机扭矩太小	选大扭矩电机
	电压偏低或电流太小	适当提高电压或设置更大的电流

2. 客户常见问题解答

1) 何为步进电机和步进驱动器？

步进电机是一种专门用于速度和位置精确控制的特种电机，它旋转是以固定的角度（称为“步距角”）一步一步运行的，故称步进电机。其特点是没有累积误差，接收到控制器发来的每一个脉冲信号，在驱动器的推动下电机运转一个固定的角度，所以广泛应用于各种开环控制。

步进驱动器是一种能使步进电机运行的功率放大器，能把控制器发来的脉冲信号转化为步进电机的功率信号，电机的转速与脉冲频率成正比，所以控制脉冲频率可以精确调速，控制脉冲数就可以精确定位。

2) 何为驱动器的细分？步进电机的转速与脉冲频率的关系是什么？

步进电机由于自身特有结构决定，出厂时都注明“电机固有步距角”（如三相步进电机步距角为 1.2°，进行 2 细分后为 0.6°，表示工作每走一步转过的角度为 0.6°，整步时为 1.2°）。但在很多精密控制和场合，整步的角度太大，影响控制精度，同时振动太大，所以要求分很多步走完一个电机固有步距角，这就是所谓的细分驱动，能够实现此功能的电子装置称为细分驱动器。

$$V = \frac{P * \theta_e}{360 * m}$$

V：电机转速 (r/s)
 θ_e ：电机固有步距角

P：脉冲频率 (Hz)
m：细分数（整步为 1，半步为 2）

3) 细分驱动器有何优点？

- 因减少每一步所走过的步距角，提高了步距均匀度，因此可以提高控制精度。
- 可以大大地减少电机振动，低频振荡是步进电机的固有特性，用细分是消除它的最好方法。
- 可以有效地减少转矩脉动，提高输出转矩。

以上这些优点普遍被用户认可，并给他们带来实惠，所以建议您最好选用细分驱动器。

4) 为什么我的电机只朝一个方向运转？

- 可能方向信号太弱，或接线极性错，或信号电压太高烧坏方向限流电阻。
- 脉冲模式不匹配，信号是脉冲/方向，驱动器必须设置为此模式；若信号是 CW/CCW（双脉冲模式），驱动器则必须也是此模式，否则电机只朝一个方向运转。

如出现其它问题请与雷赛公司应用工程师联系：
电话：400-885-5501



雷赛产品保修条款

1 一年保修期

雷赛公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内雷赛公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

2 不属保修之列

- 不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插
- 未经许可擅自更改内部器件
- 超出电气和环境要求使用

3 维修流程

如需维修产品，将按下述流程处理：

- 1) 发货前需致电雷赛公司客户服务人员获取返修许可；
- 2) 随货附寄书面说明，说明返修驱动器的故障现象；故障发生时的电压、电流和使用环境等情况；联系人的姓名、电话号码及邮寄地址等信息。
- 3) 预付邮费寄至深圳南山区松白路百旺信工业区第5区22栋3楼 雷赛智能 邮编：518052。

4 保修限制

- 雷赛产品的保修范围限于产品的器件和工艺（即一致性），使用不当导致的损坏不在保修之列。
- 雷赛公司不保证其产品能适合客户的具体用途，因为是否适合还与该用途的技术指标要求和使用条件及环境有关，因客户选型不当而造成不适用的问题，不属于保修之列。
- 本公司不建议将此产品用于临床医疗用途。